


کد مدرک : F-30-18/00	اطلاعیه فنی (Service Bulletin) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۱ از ۱			
مرجع: آراین پارس توربو			

هدف: بررسی وضعیت سفت بودن مهره اتصال کابل مثبت جعبه فیوز داخل موتور	شماره اطلاعیه: LTSB0112
موضوع: سفت کردن مهره اتصال کابل مثبت جعبه فیوز داخل موتور	تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
گروه: الکتريکال	مدل: لاماری ایما

در صورت مراجعه مشتری به شبکه خدمات پس از فروش با ایراد عدم روشن شدن خودرو در کیلومترهای پایین و یا شارژ نشدن باتری خودرو، قبل از اقدام به تعویض قطعات مرتبط، ابتدا وضعیت سفت بودن مهره اتصال کابل مثبت جعبه فیوز داخل موتور را بررسی و در صورت لزوم آن را با گشتاور ۱۵ نیوتن متر سفت نمایید (مطابق شکل زیر). سپس وضعیت شارژ باتری را بررسی و در صورت عدم رفع عیب می بایست عیب یابی را مطابق با راهنمایی تعمیراتی انجام دهید.

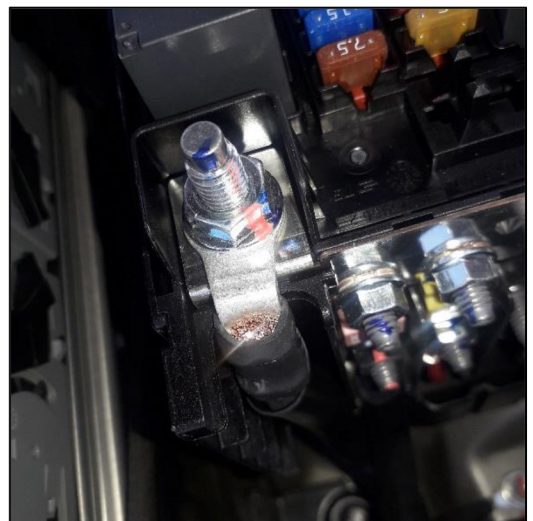

تهیه کننده: علی حسینی اطهر	سرپرست فنی و مهندسی: سعید حمیدی	رئیس خدمات پس از فروش: سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش: وحید قاسمی شیران
-------------------------------	------------------------------------	--	--