

کد مدرک: F-۳۰-۱۸/۰۰	اطلاعیه فنی (Service Bulletin) واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو	 L A M A R I	 آرین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۱ از ۲			
مرجع: آرین پارس توربو			

شماره اطلاعیه: LTSB-۰۲۰۱	هدف: رفع ایراد استارت نخوردن خودرو (امدادی)
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موضوع: استارت نخوردن خودروی لاماری به دلیل سوختن فیوز EF۱۲
مدل: لاماری ایما	گروه: الکتریکال

در صورت تماس مشتری یا مشاهده خودرو با ایراد استارت نخوردن موتور همراه با چشمک زدن نشانگر چراغ پارک و ایموبیلایزر و همچنین عدم نمایش موقعیت دسته دنده در صفحه کیلومتر، (شکل ۱) می بایست مطابق با روش زیر نسبت به رفع ایراد اقدام نمایید.

لازم به ذکر می باشد منشأ اصلی ایراد می تواند اتصالی در برد چراغ خطی عقب در زمان استفاده خودرو در دنده عقب و سوختن فیوز EF۱۲ (فیوز لامپ دنده عقب و موقعیت دسته دنده - Reverse Switch Fuse) جعبه فیوز داخل موتور باشد.



شکل ۱

روش رفع ایراد:

مطابق با تصویر زیر، (شکل ۲) می بایست فیوز ۷.۵ آمپر مشخص شده (شکل ۲) را به همراه چراغ خطی عقب تعویض نمایید؛ در صورتی که خدمات به صورت امدادی باشد، می بایست ابتدا فیوز ۷.۵ آمپر EF۱۲ تعویض و تا رسیدن خودرو به نمایندگی از قرار دادن دسته دنده در وضعیت R (دنده عقب) خودداری و به محض رسیدن خودرو به نمایندگی، چراغ خطر خطی عقب به شماره فنی SX5G-4133130A تعویض گردد.

تهیه کننده: سید مسیح ملکوتی خواه	سرپرست فنی و مهندسی: سعید حمیدی	رئیس خدمات پس از فروش: سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش: وحید قاسمی شیران
-------------------------------------	------------------------------------	--	--

کد مدرک: F-۳۰-۱۸/۰۰	اطلاعیه فنی (Service Bulletin) واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو	 L A M A R I	 آرین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۲ از ۲			
مرجع: آرین پارس توربو			



شکل ۲

مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : سید مسیح ملکوتی خواه
---	---	-------------------------------------	--------------------------------------